

# **Propustek CH-02P**

Cyklostezka Waldssasen-Cheb, propustek v km 1,4

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Propustek ev.č. CH-02P (Cyklostezka Waldssasen-Cheb, propustek v km 1,4)**

Okres: Cheb

Prohlídku provedl: Adam Miroslav

Nežadáno

Datum provedení prohlídky: 16.12.2018

Poznámka:

Termín další hlavní prohlídky: **2/2019**

Doložit k propustku situaci, mostní list, kolaudaci.

V intervalu **1x3 měsíce provést kontrolu stavu objektu** s ohledem na havarijní stav konstrukce.

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: -4.0°C

Teplota NK:

## A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: CH

Staničení km: 0.000km

Ev.č.propustku: CH-02P

Název objektu: **Cyklostezka Waldssasen-Cheb, propustek v km 1,4**

Vn= 1.0t

Vr= 0t

Ve= 0t

Max.nápr.tlak = 0.0t

Stav propustku: spodní stavba: VII - Havarijní

nosná konstrukce: VI - Velmi špatný

Použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Staničení ve směru:

## C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU

### 1. Spodní stavba

[1.1] 1.2 Podpěry

Degradace části zdiva čela propustku a spár. Nánosy na římse čel propustku.

Ve střední části objektu došlo ke zřícení zdiva opěry OP2 ve dvou úsecích délky cca 2x3 m. Stav spodní stavby je havarijní.

Významné deformace zdiva zjištěny i v dalších částech opěr.

### 4. Vybavení

[4.1] 4.6 Okolní území a přístupové cesty

Nežádoucí vegetace v okolí propustku

## D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

*Žádný záznam.*

## E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

### 3.odstranění nutno do 1 roku

[1] 1.2 Podpěry

Zajistit opravu zdiva a sanaci spár. Zajistit vyčištění nánosů z římse

propustku.


- |   |  |
|---|--|
| [2] 1.2 Podpěry                         | Bezodkladně zahájit přípravné práce opravy objektu, v rámci které bude nutno komplexně přezdít (probetonovat) zdivo dřívků opěr, což je z technického hlediska a z hlediska malého mostního otvoru na hranici proveditelnosti. Alternativou může být zatrubnění otvoru. Oddálení opravy by znamenalo zvýšenou možnost zřícení celého propustku! Stav objektu se nadále zhoršuje. |
| [3] 4.6 Okolní území a přístupové cesty | Zajistit odstranění nežádoucí vegetace   |

**F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

*Žádný záznam.*

**H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

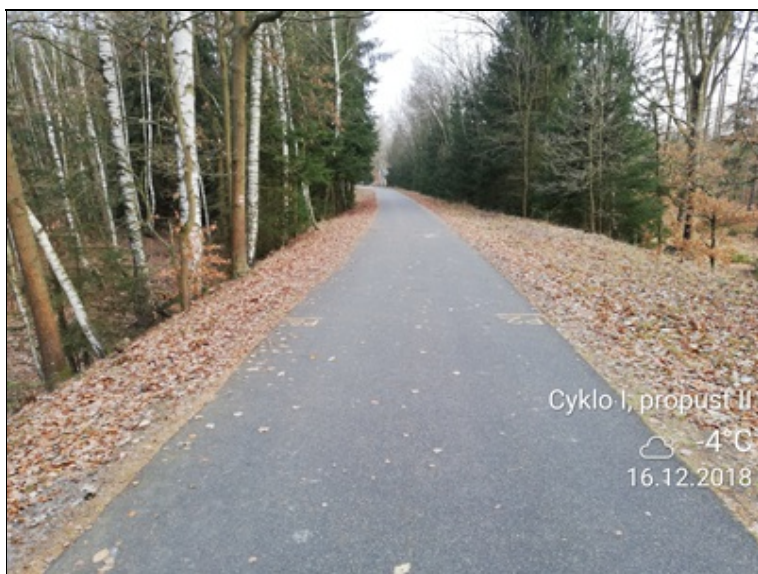

1 - šířkové uspořádání.jpg



2 - pohled na čelo propustku nežádoucí vegetace na římse vydrolené spáry.jpg



3 - nežádoucí vegetace.jpg





4 - pravé čelo propustku.jpg



5 - zřícená podpěra.jpg



6 - zřícená podpěra.jpg



7 - uvolněné zdivo.jpg