

# **Propustek CH-05P**

Cyklostezka Waldssasen-Cheb SO-205

## **BĚŽNÁ PROHLÍDKA**

**Objekt: Propustek ev.č. CH-05P (Cyklotezka Waldssasen-Cheb SO-205)**

Okres: Cheb

Prohlídku provedl: Adam Miroslav

Nežadáno

Datum provedení prohlídky: 16.12.2018

Poznámka:

Termín další hlavní prohlídky: **2/2019**

Doložit k propustku situaci, mostní list, kolaudaci.

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: -4.0°C

Teplota NK:

**A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Číslo komunikace: CH

Staničení km: 2.569km

Ev.č.propustku: CH-05P

Název objektu: **Cyklotezka Waldssasen-Cheb SO-205**

Vn= 1.0t

Vr= 0t

Ve= 0t

Max.nápr.tlak = 0.0t

Stav propustku: spodní stavba: V - Špatný nosná konstrukce: V - Špatný

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Staničení ve směru:

**C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU****1. Spodní stavba**

[1.1] 1.2 Podpěry

V úrovni kolísání hladiny dochází k rozsáhlému vyplavení spárové malty ze zdiva spodní stavby. Lokálně je zdivo opěr deformované a ze zdiva se uvolňují kameny.

Cihly na líci zdiva klenbového pasu místy hloubkově degradují. V ostatní ploše je zdivo klenbového pasu narušeno pouze povrchově drobnými průsaky. Na bocích nosné konstrukce je zdivo klenbového pasu narušeno hloubkově (degradace cihel, trhliny, výluhy pojiva, hloubkově vyplavené spárování).

Zdivo obou poprsních zdí je hloubkově degradované, ze zdiva je v rozsáhlé míře vyplavena spárová malta. Největší poškození na levé straně.

**4. Vybavení**

[4.1] 4.6 Okolní území a přístupové cesty

Nežádoucí vegetace v okolí propustku.

**5. Další část propustku**

[5.1] 5 Další část propustku

Naplaveniny na římse a křídlech propustku. Naplaveniny v korytě vodního toku v prostoru propustku

**D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE**

*Žádný záznam.*

## **E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD**

### **3.odstranění nutno do 1 roku**


- |   |  |
|---|--|
| [1] 1.2 Podpěry                         | Přespárovat zdivo křídel, poprsních zdí a opěr v místech poruch. V oblastech deformací a uvolněných kamenů zdivo opěr a poprsních zdí přezdít a hlubší kaverny vyplnit nízkotlakou cementovou injektáží.<br>Opravit zdivo klenbového pasu - vyměnit degradované cihly, přespárovat v místech poruch a přezdít oba boky v oblastech narušení. |
| [2] 4.6 Okolní území a přístupové cesty | Zajistit vyřezání vegetace.  |
| [3] 5 Další část propustku              | Zajistit odstranění naplavenin z římsy, křídel a koryta vodního toku.  |

## **F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ**

*Žádný záznam.*

## **H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU**

## J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

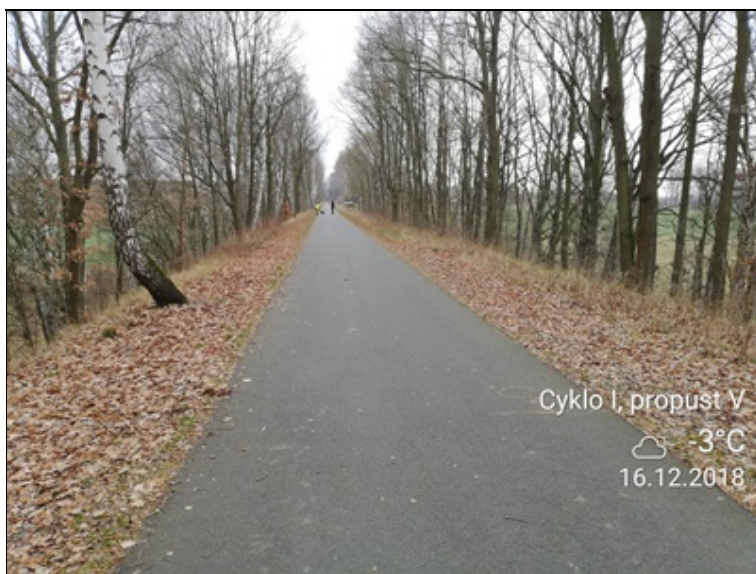

1 - šířkové uspořádání.jpg



2 - pohled na čelo pravého propustku zanesená římsa a křídla naplaveniny v korytě degradace cihelného zdiva.jpg



3 - pohled do otvoru propustku.jpg





4 - nežádoucí vegetace zanesené koryto vodního toku.jpg



5 - nežádoucí vegetace na římse naplaveniny degradace cihelného.jpg