

Propustek CH-04P

Cyklostezka Waldssasen-Cheb, propustek v km 2,3

BĚŽNÁ PROHLÍDKA

Objekt: Propustek ev.č. CH-04P (Cyklostezka Waldssasen-Cheb, propustek v km 2,3)

Okres: Cheb

Prohlídku provedl: Adam Miroslav

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 16.12.2018

Poznámka:

Termín další hlavní prohlídky: **2/2019**

Doložit k propustku situaci, mostní list, kolaudaci.

Bezodkladně uvolnit mostní otvor na pravé straně propustku od zeminy!!

Počasí v době provádění prohlídky:

Polojasno

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu: -4.0°C

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: CH

Staničení km: 0.000km

Ev.č.propustku: CH-04P

Název objektu: **Cyklostezka Waldssasen-Cheb, propustek v km 2,3**

Vn= 1.0t

Vr= 0t

Ve= 0t

Max.nápr.tlak = 0.0t

Stav propustku: spodní stavba: VI - Velmi špatný

nosná konstrukce: III - Dobrý

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Staničení ve směru:

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ PROPUSTKU**1. Spodní stavba**

[1.1] 1.2 Podpěry

Zdivo opěr je ve velmi špatném stavu - na řadě ploch je hloubkově vyplavená spárová malta, v některých úsecích došlo k rozvolnění zdiva a vypadnutí jednotlivých kamenů.

Zdivo křídel je narušené, ze zdiva je vyplavována spárová malta, dochází k lokálnímu uvolňování kamenů ze zdiva. Místy je zdivo deformované.

4. Vybavení

[4.1] 4.6 Okolní území a přístupové cesty

Nežádoucí vegetace v okolí propustku.

Pohozený kamenný patník v blízkosti cyklostezky, propustku.

5. Další část propustku

[5.1] 5 Další část propustku

Propustek je na pravé straně téměř celý zasypán.

D. HODNOCENÍ PÉČE O PROPUSTEK, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Žádný záznam.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY PROPUSTKU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ

ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

- | | | | |
|-----|-----|---------------------------------|--|
| [1] | 4.6 | Okolní území a přístupové cesty | Zajistit vyřezání vegetace. |
| [2] | 5 | Další část propustku | Bezodkladně uvolnit mostní otvor na pravé straně propustku od zeminy !! |

3.odstranění nutno do 1 roku

- | | | | |
|-----|-----|---------------------------------|--|
| [3] | 4.6 | Okolní území a přístupové cesty | Zajistit jeho vytažení, očištění a zabudování. |
|-----|-----|---------------------------------|--|

1.odstranění možno do 10 let


- | | | | |
|-----|-----|---------|--|
| [4] | 1.2 | Podpěry | Zahájit přípravné práce opravy objektu, v rámci které bude nutno komplexně přezdít (probetonovat) zdívo dřívků opěr, což je z technického hlediska a z hlediska malého mostního otvoru na hranici proveditelnosti. Alternativou může být zatrubnění otvoru. Oddálení opravy by znamenalo zvýšenou možnost zřícení celého propustku |
|-----|-----|---------|--|

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM PROPUSTKU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

H. STANOVISKO NADŘÍZENÉHO ORGÁNU K PŘÍPADNÝM POŽADAVKŮM SPRÁVCE PROPUSTKU

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

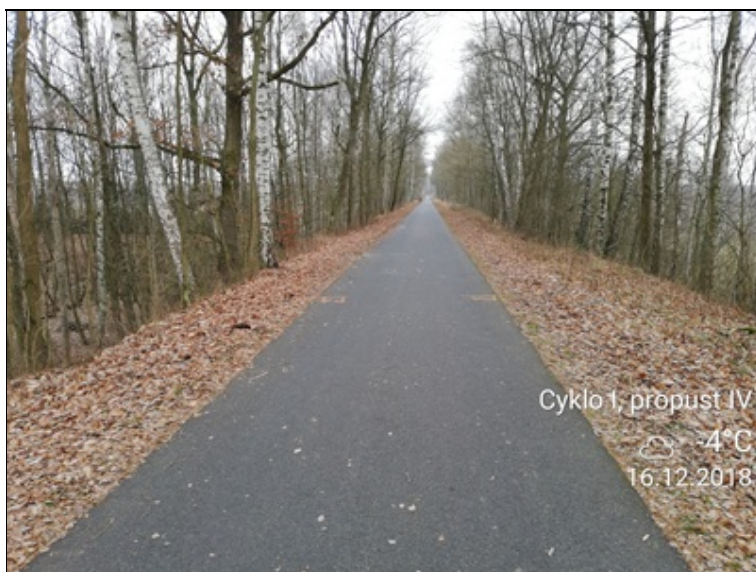

1 - šířkové uspořádání.jpg



2 - čelo propustku naplaveniny na římse degradace zdiva a spár.jpg



3 - pohled do otvoru propustku degradace zdiva.jpg



4 - zcela zasypán otvor propustku nežádoucí vegetace.jpg



5 - detail římsy.jpg



6 - pohozený původní patník.jpg